



Monoflood 1 8 201 0.. ...  
Anbauleuchte 8 201 0.. 1..  
Luminaire

Schutzart – Protection IP 67  
Schutzklasse – Safety Class I



## MONTAGE ANLEITUNG



## MOUNTING INSTRUCTIONS

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO. KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFARIK  
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer


Anbauleuchte mit Hochleistungs-LED.

High performance LED - floodlight.

### MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.  
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal  
entflammaren Baustoffen.  
Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung  
trennen! Leuchte am Montageort befestigen.  
Bei Montagehöhen über 3 m mindestens  
zwei Befestigungsschrauben verwenden!


Deckel durch Lösen der vier Schrauben vom  
Gehäuse nehmen und elektrische Steckver-  
bindung trennen. Netzanschlußleitung 6 cm ab-  
manteln, durch die Kabelverschraubung führen,  
passenden Dichtungssatz (Lieferumfang) wählen.  
Nach dem elektrischen Anschluss Deckel  
aufsetzen und Schrauben gleichmäßig über  
Kreuz anziehen: Drehmoment: 3 Nm.  
Leuchte ausrichten und Schrauben am Bügel  
ebenfalls mit 3 Nm anziehen. Zusätzliche  
Gewindestifte (A) zur Sicherung der eingestellten  
Ausrichtung mit 3 Nm anziehen.  
Das Glas ist ein Einscheiben-  
Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen  
Schutzabdeckungen betrieben werden.

### MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with  
prevailing regulations in your country. Luminaire  
for non-protected outdoor installation.  
Light fitting is suitable for mounting on normal  
inflammable surfaces. Disconnect from power  
supply before opening light fitting.  
When installed at more than 3 metres height, be  
sure to use at least two fixing screws.  
Remove cover from housing by loosening the  
4 rear screws and disconnect the electric plug  
connection. Remove the sheathing from the last  
6 cm of cable and pass cable through cable  
gland. Take care to use the correct gasket to suit  
the diameter of cable being used. Set of gaskets  
supplied with luminaire. After making electrical  
connection, place cover onto housing and  
tighten the screws crosswise and with 3 Nm  
torque. Aim luminaire and tighten the screws in  
the mounting bracket with 3 Nm. Additional grub  
screws (A) should be tightened with 3 Nm torque  
to ensure that aimed position is maintained.  
The glass is tempered  
safety glass.



The light fitting may be operated only if all  
protective covers are in place.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 201 0.. .5.	1,1 kg	0,01 m <sup>2</sup>
8 201 0.. ...	1,2 kg	0,01 m <sup>2</sup>

Type	Weight	Projected area
8 201 0.. .5.	1,1 kg	0,01 m <sup>2</sup>
8 201 0.. ...	1,2 kg	0,01 m <sup>2</sup>

8 201 0.. 1.. ( DALI )




Die in dieser Leuchte eingebaute  
Lichtquelle darf nur durch den  
Hersteller oder seinen Kundendienst  
oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt  
werden.




The light source contained in this  
luminaire shall only be replaced by  
the manufacturer or his service agent  
or a similar qualified person.

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu  
angestrahlten Flächen einhalten!



min 0,2 m

Ensure that the minimum spacing between  
luminaire and illuminated surface is observed.





min 0,2 m

### DALI dimmbare Leuchten:

Steueradern für die Dimmung gemäß  
Klemmenbeschriftung anschließen.  
Die DALI-Steuerleitung ist gegenüber der  
Netzleitung basisisoliert.

### DALI dimmable luminaire:

Connect the wirres for the dimming system  
According to the marking on the terminal block.  
The DALI control wire is equipped with basic  
Insulation against the power supply cables.

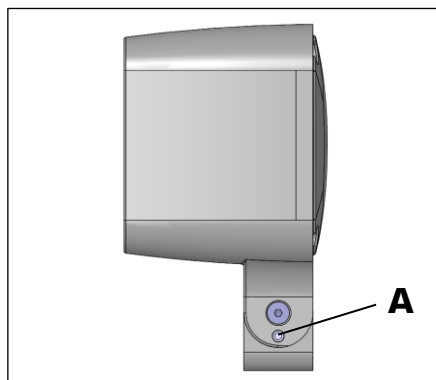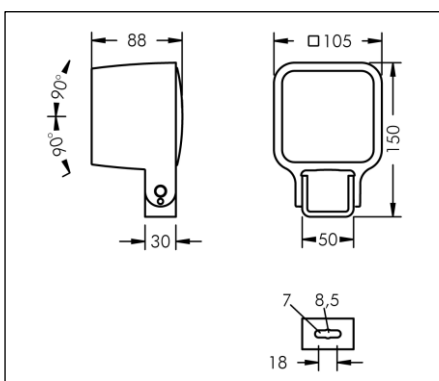

8 201 0.. .5.




Leuchte/Type	Maximale Belastung Leitungsschutzautomaten / Maximum loading of automatic circuit breakers			Einschaltstrom / Inrush Current	
	B10	B16	C16	I Peak	t
8 201 0.. ...	35	50	50	12A	120µs
8 201 0.. 1..	50	50	50	4,2A	30µs

## Montage und Einstellung Zubehör (optional) / Installation and adjustment accessories (optional)

### Blendschutz

1. Blendschutz auf Leuchte aufsetzen und andrücken!
2. Blendschutz während der Montage angedrückt halten und die vier Gewindestifte M5 (SW 2,5) über Kreuz anziehen. (Drehmoment max. 2,2 Nm).  
Dabei immer auf planen Sitz des Blendschutzes achten.

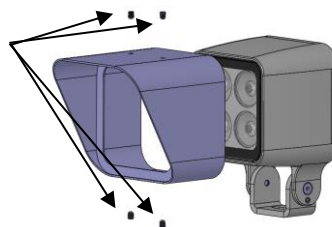

### Cowl

1. Put the cowl onto the luminaire and press it on flat.
2. Keep the cowl pressed on during installation and tighten the four grub screws M5 (SW 2.5) crosswise (max. torque 2.2 Nm).  
Always make sure that the cowl is flat on the luminaire.

